
# SLB-3-1 系列

# 三段闭环功率控制器(主控-基本型) 红外线测温、自动恒温器(聚焦激光瞄准)

# 一:本机结构

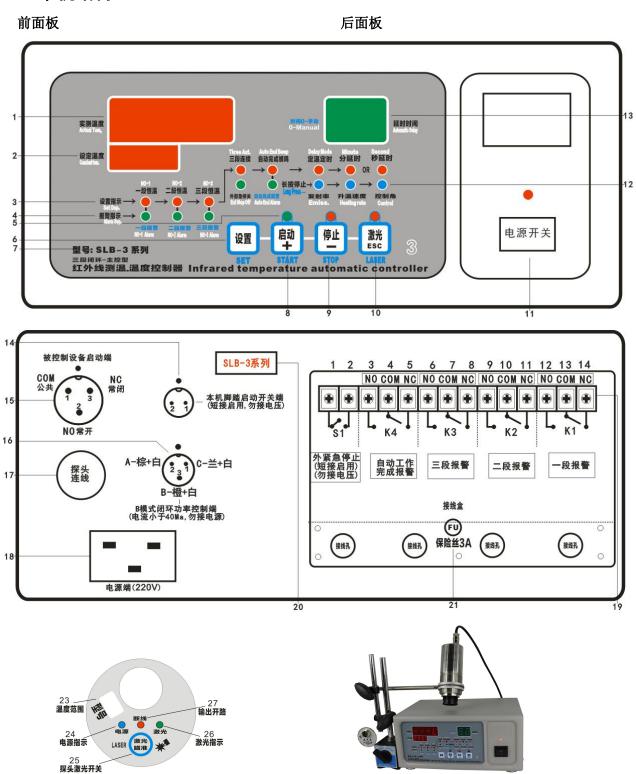

第1页

1

## 重要提示:本机兰色指示灯处为重要参数,使用时请留意,分别是:

- (1):发射率: 出厂默认为 0.9,每次开机左边红色数码管依次显示: SLB-3-1 表示型号, → 如:413 表示温度**范围为:**400-1300 度, → 发射率: 如 90,表示发射率为默认发射率: 0.9.(数字越大,实测温度越低,相反,数字越小,实测温度越高,(调整方法,长按停止键 5 秒,进入该菜单,±调整).
- (2): 升温速度: 出厂默认为 30, 每次开机右边绿色数码管依次显示升温速度—→控制角, 作用是: 当实际温度接近恒温温度时, 自动降低升温速度, 补偿由于测试点与工件升温最快点不重合, 造成瞬间超温, 数值为 0 时, 此功能无效。(调整方法,长按停止键 5 秒进入该菜单,再按设置键下翻, ±调整).
- (3): 控制角: 出厂默认为 3, 每次开机右边绿色数码管依次显示升温速度→产控制角,如工件大而相对加热机功率小时,此时被控制的实际温度可能稍微低于设定的温度,造成该温度点报警信号无输出或延时,及定温定时不能启动倒计时,此时需调大控制角,(往 9 方向调),使实际控制温度刚好能达到设定温度为准,请注意:数字调得过大,会造成超温. 可调范围为:0-9,调整方法是:(长按停止键 5 秒进入该菜单,再按 SET 键下翻, ±调整)

请注意:本机机箱内有最大和最小功率参考电压微调,可针对不同机器或工艺稍微调整,达到最佳效果如:0-5V,最小功率电压 0V---调整范围为: 0-1.4V,最大功率电压 5V---调整范围为: 4-5.5V 均为顺时针高

- (1): 实测温度显示: 显示实际测量温度
- (2): 恒温温度: 温度控制目标温度.
- (3): 参数设定指示: 红灯分别表示一/二/三段恒温温度,下方绿灯亮时,表示设置该段恒温时间,
  - (4):报警指示:分别为: K1 一段恒温报警, K2 二段恒温报警, K3 自动工作完成报警.
    - ①一段恒温报警指示: 当实测温度达到一段恒温温时,此灯亮且 K1 报警继电器动作,并自锁至工作结束
    - ②二段恒温报警指示: 当实测温度达到二段温度时, 此灯亮且 K2 继电器动作,并自锁至工作结束.
    - **③自动工作完成报警指示**: **当自动工作结束**, 此指示灯点**亮, 并维持约 3 秒后自动复位**, 其间如立即开始下一次工作则立即复位, (并与自动工作完成报警继电器动作同步).
- (5): 依次为: ①工作指示,  $\longrightarrow$  ②工作己停止指示,  $\longrightarrow$  ③激光瞄准开启指示
- (6): 参数设置按键, 菜单选择
- (7): 本系列型号.
- (8): 设置+/启动按键.
- (9): 设置一/停止按键.
- (10): 激光开关, 开启或关闭激光瞄准, 每次开启最长自动延时约80秒后自动关闭.
- (11): 电源开关: 220VAC, 请注意安全
- (12): 依次为: ①发射率, →→②升温速度, →→③控制角
  - ① 发射率: 默认发射率为 0.90 (显示 FS-90),由于被测物体材料不同,测量距离,及表面光洁度,表面杂质,工件大小等因素都会影响实测温度精度,如实际温度相差较多,可修正发射率,调整范围为:0.01—0.99 之间,同一情况下,数字越大,实测温度显示越低,反之越高,(如默认 FS-90 对应发射率为 0.90),调整方法是:长按停止键 5 秒,蜂鸣两声,再按 SET 键选择,依次为: →→发射率, →→升温速度, →→控制角,再按+/一键调整.使用本机时,请检查此参数是否被误修改,以免造成温度误差,(出厂发射率为: 0.90,).
  - ② 升温速度: 出厂默认为 30,每次开机右边绿色数码管依次显示升温速度—→控制角,作用是:当实际温度接近恒温温度时,自动降低升温速度,补偿由于测试点与工件升温最快点不重合,造成瞬间超温,调节范围为: 0-99,数字为 0 时此功能无效.调整方法是:长按停止键 5 秒,蜂鸣两声,再按 SET 键选择,依次为: →→发射率, →→升温速度, →→控制角,再按+/一键调整.
  - ③:控制角:出厂默认:3,每次开机右边绿色数码管依次显示升温速度—→控制角,如工件大而相对加热机功率小时,此时被控制的实际温度可能稍微低于设定的温度,造成该恒温报警信号无输出,及定温定时工作不能启动倒计时,此时需调大控制滞后角,(往9方向调),使实际控制温度刚好

能达到设定温度为准,调节范围为:0-9之间,为0时此功能无效,请注意:数字调得过大,可能会造成超温,调整方法是:长按停止键 5 秒,蜂鸣两声,再按 SET 键选择,依次为:  $\longrightarrow$  发射率, $\longrightarrow$  升温速度, $\longrightarrow$  控制角,再按+/一键调整.

- (13): 自动工作延时时间: 时间为 00 默认手动,每次点动启动机器,倒计时为 00 时停止工作.请留意: 如开启了定温定时功能(定温定时指示灯点亮时),只有实测温度达到恒温温度时,才会启动倒计时.
- (14): 本机脚踏开关: 机器工作启动开关(有源), 短接有效或用电气隔离型继电器短接, 请勿接电压. (需要温度控制或报警时, 一定要接通此开关, 如仅测温此端口可忽略)
- (15): 被控制设备启动开关: 端口为隔离型继电器无源端口, 1-公共(COM), 2-常闭 NC, 3-常开 NO, 手动工作时与本机脚踏开关同步用于启动或停止被控制设备, (如接高中频感应加热设备的脚踏开关线,代替被控设备启动开关), 自动工作时, 此端口自锁直到工作结束.
- (16): **功率控制端口: 1-A, 2-B, 3-C**,控制方式分两种,根据客户要求选择, ①---标准型(三线控制). 由被控制设备提供最大功率电压给 **2-B** 线,由被控制设备提供最小功率电压给 **3-C** 线,由红外温控仪处理后,再由 **1-A** 线送回被控制设备实现温度控制. ②--- 电压输出型:根据客户机型,输出闭环控制电压,如 0-5V,0-10V,10-0V 等。

请注意:本机机箱内有最大和最小功率参考电压微调,可针对不同机器或工艺稍微调整,达到最佳效果如:0-5V,最小功率电压 0V---调整范围为: 0-1.4V,最大功率电压 5V---调整范围为: 4-5.5V 均为顺时针高

- (17): 探头连接线.
- (18): 品字电源端口,接 220VAC, 请注意安全.
- (19): 接线盒盖板及接线端子. 分别为: ①--S1 自动工作外部紧急停止, ②K1 一段恒温报警, ③K2 二段恒温报警, ④K3 自动工作完成报警.
  - **②S1.** 自动工作外部紧急停止, 自动工作时, 短接有效. (S1 有源, 勿接电压)
  - ②K1. 一段恒温报警端口(无源), 当实测温度达到或超过一段恒温温度点时, 此端口动作.
  - ③K2. 二段恒温温度报警(无源), 当实测温度达到或超过二段恒温温度点时, 此端口动作.
  - **④K3.** 自动工作完成报警(无源). 自动工作完成同时,端口动作并维持约 3 秒后自动复位,但如果立即启动下一次工作,则立即复位.
- (20): 本机型号
- (21): 保险丝, 220VAC, 3A,
- (22) /(23): 保留
- (24): 本探头温度范围, 必须配合相同温度范围主机, 主机每次开机瞬间有显示, 如: 413 表示: 400-1300 度
- (25): 电源指示.
- (26): 探头激光瞄准开关。每次开启点亮约 80 秒后自动关闭,但中途不能关闭,<u>请注意:这点与主机激光</u> 瞄准开关不相同。
- (27): 激光己开启指示。
- (28): 输出指示: 该红灯亮,表示探头输出连接线断开。

## 二: 使用本机重要提示

- (1):机器长时间工作在烟尘环境,探头会沉积污垢,严重时实测温度明显降低,此时需用柔软纸巾,及酒精擦拭干净。
- (2): 激光瞄准是否开启. 与温度测量无关系。
- (3): 探头与仪表连接线, 安装完成后将其固定好, 以免掉落到高频感应圈或高温物体上, 烧灼损坏
- (4):本机脚踏开关未接通时,所有控制及报警功能无效,仅能测温。
- (5) 主机及其连线尽量远离高频感应加热圈,输入,输出电缆,以免干扰。
- (6): 在高,中频加热设备环境中,因受电磁辐射干扰,可能出现数据出错而死机,显示混乱,此时可先关闭电源,然后按住温度 SET 键不松开,再打开电源,3秒后,蜂鸣两声即完成复位:复位后,蜂鸣关,定温定时关,时间为分,并重新设置温度,时间。

第3页

## 三: 本机安装方法: ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

#### (1): 基本原理:

为**闭环功率控制**方式,主要用于高/中频感应加热设备(高频机),控制加热设备输出功率,使工件恒温于恒温温度设定点,原理是:接通**本机脚踏开关(14)** → 此时**待控设备启动端口(15)** 继电器动作,开启高/中频设备工作—→同时(16) **功率控制端(A-B-C)** 自动调节高/中频设备功率实现多段控温.

### (2): 配件组装:

- 1: 打开包装箱,同时取出仪表头和探头,取出探头支架并拧开旋钮展开杠杆至合适形态并锁紧,然后用探头两六角螺母,把探头固定在0形圈上。
- 2: 插上待控设置启动线 (15), 定位凸起点, 面对机箱, 3P 公座, 定位凸起点, 顺时针依次为: 2 常闭 (NC-兰色), 3 常开 (NO-黄绿双色), 1 公共 (COM-棕色), 对应接入被控设备启动开关线, (原被控设备脚踏开关必须拆除).
- 3: 插上本机附带脚踏开关(14),(常开,短接有效,勿接电源,以免永久损坏)
- 4: 插上电源连接器 (18), 并接通 220VAC 电源, 再打前面板右下角电源开关。即面板灯亮起

下图(14), (15), (16), (18) 四个端口全部接好, 接(16)时请参考以下<u>功率控制线(2)接线方法,</u>

#### 本机脚踏开关(有源) 插上本机附带脚踏开 关接通有效,勿接电压 被控制设备启动端 SLB-3系列 8 9 10 11 12 13 14 排控制设备启动端(无源) 1 公共COM, 3 常闭NC, 2 NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC COM 接被控制设备启动线.(如 (被控制级自启动线,(XII 百中频感应设备脚踏开关 引动线,并拆除原脚踏开关 本机脚踏启动开关端 (短接启用,勿接电压) NO業开 二段报警 探头连线 B-榕+白 接线盒 B模式闭环功率控制端 (电流小于40Ma, 勿接电源) (FU) 保险丝3A (接线孔) 接线孔 接线孔 接线孔 18 电源端(220V)

### 安装总示意图:

(2):功率控制线接线方法,根据具体机型分为: A 与 B 两种方法,如客户没作要求,都为 A 型)

## \*\*\*\* 基本型 (三线制) 接线方法如下:


- (1): 首先了解被控机器, 功率控制电压范围, (最大功率电压/及最小功率电压),
- (2): 在被控设备功率控制电源内, 给 B 线给定一个最大功率电压(即高频机最大功率电压), 请注意, 电流不得大于 30Ma, 如不在此限, 请串入适当限流电阻, 以防永久损坏, 切勿不限流直接接电源. 以免永久损坏.
- (3):在被控设备功率控制电源内给 C 线给定一个最小功率电压(即高频机最小功率电压),请注意,电流不得大于 30Ma,如不在此限,请串入适当限流电阻,以防过流永久损坏,切勿不限流直接接电源.以免永久损坏.),
- (4): 把 A 线接入被控设备功率控制电路.(即高频机功率控制电压输入点),(注意:原所有电位器功率调节电压必须截断,包括保温功率电压,且保证 A. B. C 各线电流不大于 30Ma,或采取限流措施,否则可能第 4 页

#### 会永久损坏此端口,)重要提示:

- ① 由于本机插入会造成电压损耗,建议: B(最大功率电压),C(最小功率电压),两点输入电压分别调高 0.5V 左右。
- ② C线电压(即最小功率电压),有可能需要精确调整,原因是C线电压关系到机器最小输出功率,如机器最小功率过大,会造成,尽管温控器已把机器功降到了最小,工件相对较小时,温度会继续缓慢上升,恒温时间越长,异常升温越多,原因是机器最小功率太大,此时需调整C线功率电压,使最小功率减小。

(极限是:被控设备条件允许,不致于造成被控设备启动困难为限),示意图如下:

## 常见高频感应加热机接线示意图

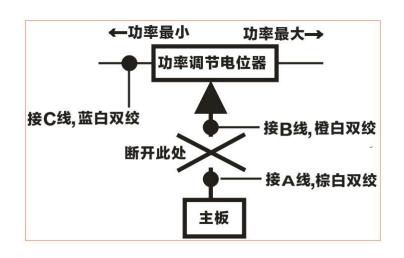

图中 A.B.C 线请参考号码管标注

#### 请注意:

应尽量降低 A 点至主板回路阻抗,抵消本机插入损耗,如目前市场 15kw、25kw、40kw、60kw 等高频机,因同时具有加热功率调节和具有保温功率调节双重功能,一般采用两只硝特基二极管,使其隔离,此时须将棕色线接到两只二极管负极(即跨过两只二极管,使其不起作用),此时保温功率调节电位器中心抽头最好断开,以免机器误设置为自动保温时工作,干扰红外恒温信号。

#### 功率控制端口定义示意图




#### (回路电流不得大于 30Ma, 否则会损坏)


## B----- \*\*\*\*客户定制电压型(二线制) 接线方法如下:

- (1): 这种方法是:根据客户要求,(客户需提供其设备工作电压范围,即最大功率/最小功率相对应电压值),针对具体设备,输出一个功率控制电压,一般不能通用).
- (2): 两线分别为: A (有效控制电压 V+), 与 C(控制电源地 0V),对应接入被控设备功率控制电路, B 无效.

请注意:本机机箱内有最大和最小功率参考电压微调,可针对不同机器或工艺稍微调整,达到最佳效果

如:0-5V,最小功率电压 0V---调整范围为: 0-1.4V, 最大功率电压 5V---调整范围为: 4-5.5V 均为顺时针高 第 5 页

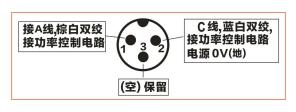

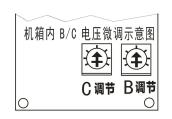

## 四:应用实例:

- 1: <u>各种工作方式必须安装项目</u>, 接线方法: 分别是: ①: 插上本机脚踏开关(14), (此开关未接通所有报警及控制功能无效) ②: 被控设备启动线(15), 连接至高频机脚踏开关线, <u>原脚踏开必须拆除</u>, ③: 接上闭环功率控制线(16), (A-B-C, 网线, 请参考上图安装图, 并确认是 A, 还是 B 控制方法),
- **2**:根据实际需要可选安装项目. 参考后面板接线盒图及本机结构(19). 为继电器输出,请注意:勿接高压大电流电路,必要时请用中间继电器扩展.
  - ①---S1 自动工作外部紧急停止, 自动工作时, 短接有效. (S1 有源, 勿接其它电压)
  - ②--- K1. 一段恒温报警端口(无源), 当实测温度达到或超过一段恒温温度点时, K1 继电器动作.并自锁至工作结束
  - ③--- **K2.** 二段自定义报警(无源), 当实测温度达到或超过二段恒温温度点时, **K2** 继电器动作.并自锁至工作结束
  - ③--- K2. 三段自定义报警(无源), 当实测温度达到或超过三段恒温温度点时, K3 继电器动作.并自锁至工作结束
  - **④---K4** 自动工作完成报警(无源). 自动工作完成同时,端口动作并维持约 **3** 秒后自动复位,但如果立即启动下一次工作,则立即复位.
- 3: 部分应用详细介绍:

刑旦.

(1):---目的: 手动方法控制温度.

操作方法: ①.时间设为 00, 默认手动, ②.用本机脚踏开关或面板启动机器即可工作.松开上述启动开关停止工作。

(2):---目的: 自动工作, 规定时间内自动停止。

操作方法: ①.各段时间设定为需要值, ②并按时间单位键选择分或秒计时, 相应指示灯点亮. ③.用本机脚踏开关或面板点动启动机器工作, 同时开始倒计时,完成规定时后自动停止。

(3):---目的: 自动定温定时工作。

操作方法: ①.选择定温定时方式, 此时定温定时工作灯点亮,②.时间设定为需要值,

- ③. 并按**时间单位键选择**分或秒计时,相应指示灯点亮. ④用本机脚踏开关或面板**点动**启动机器工作,同时各段依次倒计时,完成规定时后自动停止. ※此时,只有当实测温度达到恒温温度时,才开始倒计时,升温过程时间被忽略。
- 提示: ①: 如需把工件加热到恒温温度点立即停止,仅设定第一段上/下限温度,计时单位选择秒计时,时间设为 0.1 秒。

医甲苯甲

②:请注意:如第一段时间为0,默认一段手动,如:第一段不是0,第二/三段时间为0段会忽略

## 五: 主要技术参数 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

型亏:	<b>益</b> 及池田:
SLB-3-1-180 (铝锡等光亮材料专用)	100°C−800°C
SLB-3-1-310	$300^\circ\!\mathrm{C}{-}1000^\circ\!\mathrm{C}$
SLB-3-1-413	$400^\circ\!\mathrm{C}{-}1300^\circ\!\mathrm{C}$
SLB-3-1-515	$500^\circ\!\mathrm{C}{-}1500^\circ\!\mathrm{C}$
SLB-3-1-618	$600^\circ\!\mathrm{C}{-}1800^\circ\!\mathrm{C}$
SLB-3-1-722	700°C−2200°C

第6页

◆电源电压: 220VAC 功耗小于 10W

◆距离系数:75:1

◆探头连接电缆长度:2.5 M

◆重复精度: 1℃

◆激光瞄准: 可任意开关,如激光瞄准启用 80 秒内激光瞄准开关无任何操作自动 关闭,或启动机器停止时点亮 1 秒。

- ◆数字发射率调整, 0.01-0.99 可调
- **◆工作环境温度**: 主机≤50℃ 湿度: 10%-80% 探头:温度≤50℃ 湿度: 10%-80%
- ◆**外型规格**: 主机 180(前后)×240(宽)×110mm(高)mm 光纤探头:直径 45×120mm
- ◆重量: 主机及探头 1.8Kg + 探头支架:1.3Kg + 本机脚踏开关+接口电缆+电源线=4.5Kg(大约)

# 

1: 机器无反应。

原因: 无电源输入, 后接线盒内保险丝损坏

方法: 检查是否可靠插入 220V 电源, 检查后面板 8 字电源插头是否紧, 更换保险丝,

2: 温度显示波动大,实测温度偏低

原因:探头受烟尘或水汽干扰,探头透镜有沉积污垢,目标偏移。

方法:侧面放置探头,避开烟汽,请用柔软纸巾或镜头纸擦除污垢物,打开激光指示校准目标。

3: 不能启动机器,或不能正常工作。

**原因**:如面板可启动,则本机脚踏开关坏,待控制设备启动线未接好或损坏,闭环功率控制线未接好,因最小功率 C 点电压偏低,实测温度到达设定温度时,过流报警或工作停顿。

**方法**:按下脚踏开关两接点是否接通,检查被控制设备启动线,常开,常闭,公共端是否连接可靠,检查功率控制线,A,B,C是否连接可靠,适当调高C点电压,以不超温为限。

4: 没有对准热源,温度显示不为---L。

**原因**:机器内放大器,由于接近热源,温度升高引起放大器零点漂移,或供电源不稳定干扰 方法:工况允许时,主机及探头尽量远离高温热源,改善供电质量。

5: 机器仪表显示混乱, 甚至不能正常工作。

原因:强电磁干扰,由干强电磁干扰,造成程序混乱。

方法: 主机及探头,尽量远离高频功率设备,如本机电线,一定不要远离高频感应设备,并特别 留意,本机电线不要与分体型高频设备输出电缆纠缠,(指高频设备主机与分机连接电缆),

如程序混乱,则先关闭电源,按住设置键(SET)不松手,再打开电源,等待3秒后蜂鸣两声后再松开,则恢复出厂设置成功,此时,发射率为0.9(-90-),升温速度为30,控制角为3,定温定时关,蜂鸣报警关,秒计时,工作模式为E,并重新设定各控制温度。

6: 激光瞄准失效。

原因: 按键或激光灯坏。

**方法:** 如仪表头及探头都无法开启激光瞄准,则激光灯损坏,如探头能开启,但仪表盒不能开启则检查探头连接线是否接触不良,两种开启方式相对独立。

第7页